

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****Единая система конструкторской документации****ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ  
ОБМОТОК И ИЗДЕЛИЙ С ОБМОТКАМИ**

Unified system for design documentation.

Rules for presentation of electric schemes of windings and products with windings

**ГОСТ  
2.705-70**

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 /XII 1970 г. № 1784 срок введения установлен**

**с 01.01.72**

Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения электрических схем обмоток и изделий с обмотками для всех отраслей промышленности.

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Типы схем и общие требования к выполнению схем — по ГОСТ 2.701 — 84.

1.2. Для обмоток и изделий с обмотками (трансформаторов, электрических машин и т.д.) выполняют одну или несколько электрических схем следующих типов:

- схема структурная;
- схема принципиальная;
- схема соединений;
- схема подключения;
- схема расположения.

1.3. Схемы выполняют в виде самостоятельных документов. Допускается помещать схему на поле сборочного чертежа.

1.4. Правила выполнения структурных, принципиальных схем и схем подключения — по ГОСТ 2.702 — 75.

1.5. Схемы соединений и схемы расположения выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.702 — 75 и настоящего стандарта.

**2. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМ СОЕДИНЕНИЙ****2.1. Общие правила**

2.1.1. На схеме соединений, кроме электрических элементов, допускается изображать части магнитопровода и отдельные элементы конст-

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**

Перецзданіе Октябрь 1986 г.

Ч 32к 1195

рукции изделия, например, крышку бака трансформатора, изоляционные прокладки между обмотками (пример 1 приложения).

2.1.2. При выполнении схемы разъемного изделия (например, разъемного статора) на схеме изображают след плоскости разъема.

2.1.3. Если при выполнении схемы ясно видна закономерность в структуре ее графики, то допускается сокращать эту графику (пример 2 приложения).

2.1.4. При одинаковых соединениях элементов в многофазных изделиях (например, катушек в обмотке трехфазного трансформатора) на схеме допускается изображать элементы и их соединения только в одной фазе. При этом на поле схемы приводят указание о том, что соединения в остальных фазах выполняются аналогично (пример 3 приложения).

2.1.5. Допускается указывать направление тока на изображении элемента обмотки (катушке, катушечной группе, секции, витке, отдельном проводнике) и на изображении соединения.


2.1.6. Если все элементы обмотки одинаковы, то допускается около графических обозначений элементов не указывать их наименования и обозначения.

2.1.7. На поле схемы допускается помещать необходимые технические данные, например: число пазов, шаг по пазам и коллектору, число полюсов, число фаз, число пазов на полюс и фазу, число параллельных ветвей, число коллекторных пластин, вид обмотки, наличие уравнительных соединений, число катушек в катушечных группах и чередование катушечных групп при дробном числе пазов на полюс и фазу, распределение проводников по пазам и по слоям, направление намотки катушек, указания о соединениях между отдельными элементами обмотки, количество ходов в обмотке и т.п. (пример 4 приложения).

2.1.8. Элементы обмотки изображают в соответствии с требованиями ГОСТ 2.723 – 68.

Для выделения принадлежности элементов к разным обмоткам допускается полуокружности в условном графическом обозначении выполнять разными радиусами (черт. 1).

В изображениях дисковых катушек элементы обмоток допускается показывать в виде утолщенных отрезков линии.

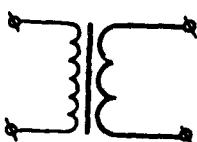

Черт. 1

2.1.9. При показе нетоковедущих элементов (например, магнитопроводов, элементов конструкции) допускается приводить их внешние

очертания или условные графические обозначения (пример 5 приложения).

2.1.10. Группу щеток электрической машины, соединенных параллельно и находящихся под одним полюсом, допускается изображать одним условным графическим обозначением.

2.1.11. Элементы обмотки и соединения, принадлежащие к разным обмоткам (например, обмоткам последовательного и параллельного возбуждения электрических машин) и к разным фазам, допускается выполнять линиями разной толщины (пример 6 приложения).

2.1.12. Для выделения отдельных элементов обмотки среди много-кратно повторяющихся одинаковых изображений допускается эти элементы выполнять линиями большей толщины (пример 7 приложения).

2.1.13. Допускается начала и концы элементов обмотки обозначать на схеме:

а) числами (см. пример 4 приложения);

б) буквами: Н – начало элемента, К – конец элемента.

К буквенным обозначениям допускается добавлять цифры, указывающие порядковые номера начала и конца обмоток, например Н1, К3; в) точками, наносимыми около начала элемента обмотки.

2.1.14. Полярность главных полюсов электрических машин обозначают буквами N (северный полюс) и S (южный полюс), полярность добавочных полюсов – соответственно буквами п и с.

Допускается к буквенным обозначениям добавлять цифры, указывающие порядковый номер полюса.

2.1.15. Допускается пазы магнитопровода нумеровать.

2.1.16. На схемах изделий, не имеющих пазов, допускается нумеровать отдельные стороны катушек (секций).

2.1.17. Схемы соединений выполняют с расположением изображений элементов обмотки:

а) при развертке ее на плоскость;

б) применительно к виду на изделие с определенной стороны;

в) определяемым удобством чтения схемы.

**2.2. Правила выполнения схем с расположением элементов обмотки при развертке ее на плоскость**

2.2.1. Место условного разреза обмотки на схемах частей электрических машин (ротора, статора, якоря) выбирают с таким расчетом, чтобы разрезанным оказалось наименьшее количество лобовых частей и межкатушечных соединений.

Место разреза с обеих сторон развертки обозначают штрихпунктирной линией (см. пример 6 приложения).

2.2.2. Для схем частей электрических машин изображение катушки (секции) обмотки должно приближенно отображать конфигурацию катушки в конструкции (пример 8 приложения).

2.2.3. Элемент обмотки, состоящий из нескольких проводников, изображают одной линией, а при подходе к местам соединений с дру-

гими токоведущими элементами (например, с коллектором) каждый проводник изображают отдельной линией (см. пример 7 приложения).

2.2.4. На схемах частей электрических машин принадлежность сторон элемента обмотки к разным слоям в пазу показывают следующим образом:

сторону, лежащую ближе к воздушному зазору, — сплошной линией;

сторону, лежащую за ней (невидимую), — штриховой линией той же толщины.

Обе линии на схеме располагают рядом (см. пример 7 приложения).

2.2.5. Номера пазов магнитопровода располагают в разрывах активных сторон катушек (см. пример 8 приложения).

2.3. Правила выполнения схем с расположением изображений элементов обмотки применительно к виду на изделие с определенной стороны

2.3.1. Расположение элементов на схеме должно соответствовать виду на изделие со стороны, обеспечивающей наибольшее удобство чтения схемы.

На поле схемы помещают надпись, поясняющую, какому виду на изделие соответствует расположение элементов на схеме.

Допускается пояснительную надпись не помещать, если расположение элементов на схеме ясно без надписи (см. пример 3 приложения).

Для схем электрических машин расположение элементов на схеме должно соответствовать виду со стороны коллектора (контактных колец). В этом случае пояснительную надпись на поле схемы не помещают (пример 9 приложения).

Допускается выполнять схему, соответствующую виду на машину не со стороны коллектора (контактных колец). При этом на схеме помещают пояснительную надпись.

Если коллектор (контактные кольца) располагается с обеих сторон машин, то на поле схемы приводят соответствующую пояснительную надпись.


На схемах частей электрических машин изображения элементов обмоток располагают применительно к виду на изделие с торца.

2.3.2. Для большей наглядности схемы допускается отдельные элементы конструкций (например, коробку выводов, расположенную сбоку) изображать условно повернутыми до совмещения с плоскостью схемы.

В этом случае рядом с изображением помещают соответствующую надпись (см. пример 5 приложения).

2.3.3. На схемах электрических машин элементы обмоток и соединения, расположенные со стороны, противоположной изображеному на схеме виду, показывают штриховыми линиями (см. пример 5 приложения).

2.3.4. Если необходимо показать направление намотки, то допускается полюсную катушку изображать в виде витка или нескольких витков (черт 2).

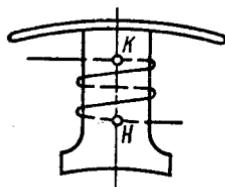

Черт. 2

2.3.5. Если необходимо показать на схеме катушку, одна из активных сторон которой уложена в нескольких пазах одного полюса, то допускается изображать только один паз. При этом всю катушку условно изображают в виде витка (пример 8 приложения).

2.3.6. На схемах частей электрических машин показывают расположение элементов обмотки в пазах магнитопровода (см. пример 2 приложения).

2.3.7. Допускается пазы магнитопровода не изображать, а все технические данные о них приводить в тексте на поле схемы (пример 10 приложения).

#### 2.4. Правила выполнения схем с расположением изображений элементов обмотки, определяемым удобством чтения схемы

2.4.1. Для простоты и наглядности показа соединений в схемах частей электрических машин (например, соединений катушек в катушечные группы, между полюсными соединений катушечных групп и т.п.) катушки изображают в виде горизонтальных отрезков и располагают в вертикальные столбцы в порядке, соответствующем расположению их в изделии.

Изображения катушек на схеме при необходимости группируют по секциям, фазам или различным обмоткам. Межкатушечные соединения изображают диагональными линиями.

Около изображений элементов обмотки приводятся числовые и буквенные обозначения пазов, катушечных групп, выводов обмоток (пример 11 приложения).

Допускается выполнять схему повернутой на  $90^\circ$ .

Допускается изображать разные элементы обмотки линиями различной длины. При этом на поле схемы приводят расшифровку принятых обозначений.

2.4.2. Если нет необходимости указывать на схеме расположение каждой катушечной группы в соответствующем пазу, то допускается изображать элементы обмотки, например, катушечные группы в виде прямоугольников. Над диагональю, проведенной в каждом прямоугольнике, указывают номер катушечной группы, под диагональю – число катушек в катушечной группе (пример 12 приложения).

### 3. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМ РАСПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Каждый элемент обмотки, состоящий из одного или нескольких проводников (транспонированных или нетранспонированных), изображают одной линией (пример 13 приложения).


3.2. Все элементы обмотки на схеме нумеруют слева направо или сверху вниз и присваивают цифровое обозначение в соответствии с расположением их на первом транспозиционном участке.

3.3. Допускается на поле схемы дополнительно изображать элементы в виде прямоугольников, внутри которых помещают их цифровые обозначения (пример 14 приложения).

3.4. На каждом транспозиционном участке прямоугольники группируют в соответствии с расположением элементов в обмотке (см. пример 14 приложения).

---

ПРИМЕР 1

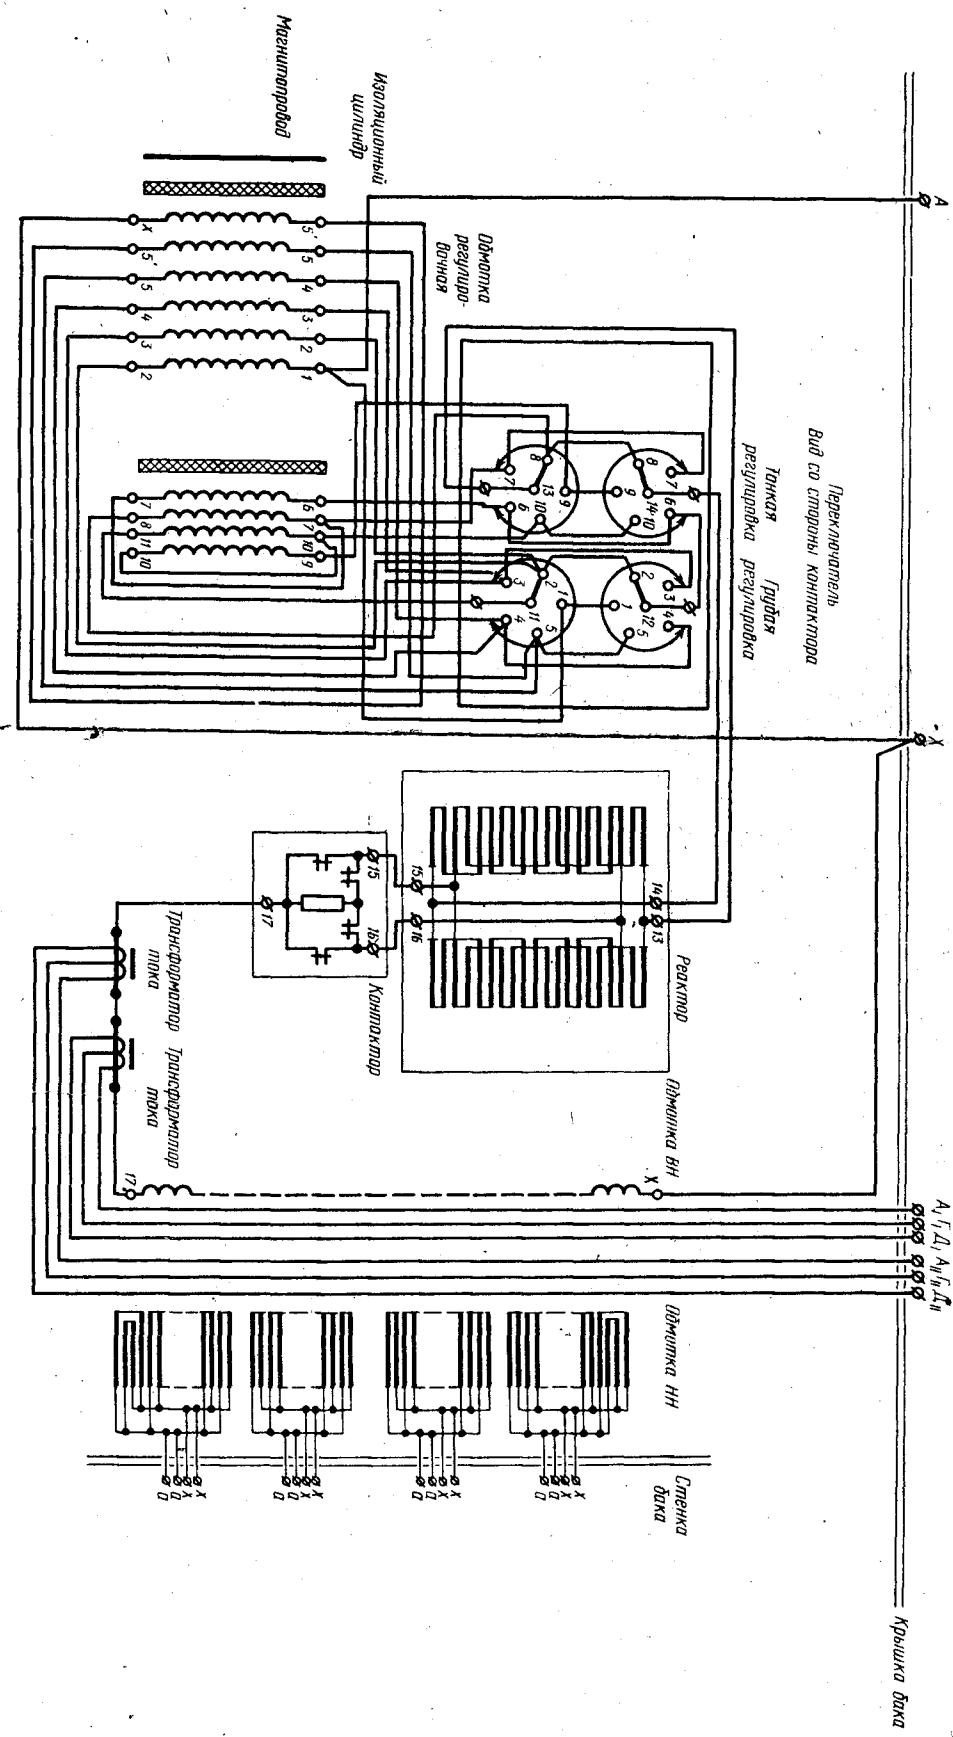


АБВГ. XXXXX. 05234

## ПРИЛОЖЕНИЕ

## ПРИМЕР 2

АБВГ XXXXXX. 028 34

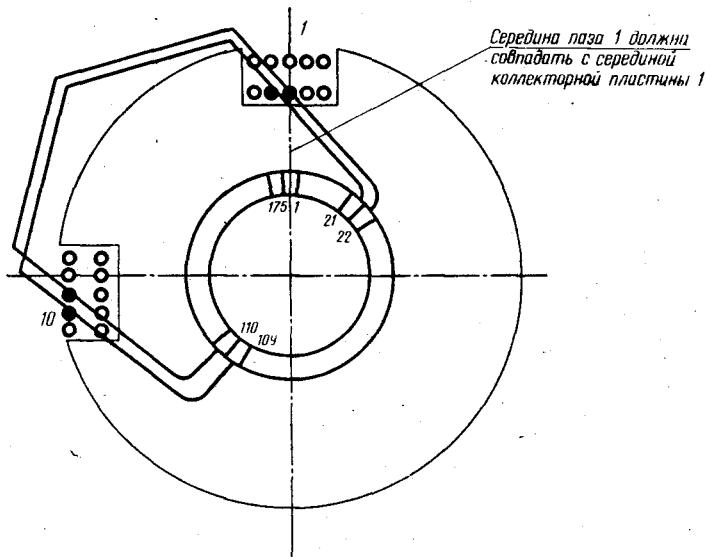

## Обмотка

Число пазов

Число коллекторных пластин

Шаг по пазам

Шаг по коллектору

## Волновая

 $Z=35$  $K=175$  $y=1-10, 2-11$  $y_k=1-88$ 

Изм №	Лист	Подпись и дата	Номенклатурный №	Номенклатурный №

АБВГ. XXXXXX. 028 34


Якорь  
Схема электрическая  
сведений

Лист	Маска	Маскиров
Лист	Листов !	

**ПРИМЕР 3**

АБВГ ХХХХХХ 032 34

Фаза А

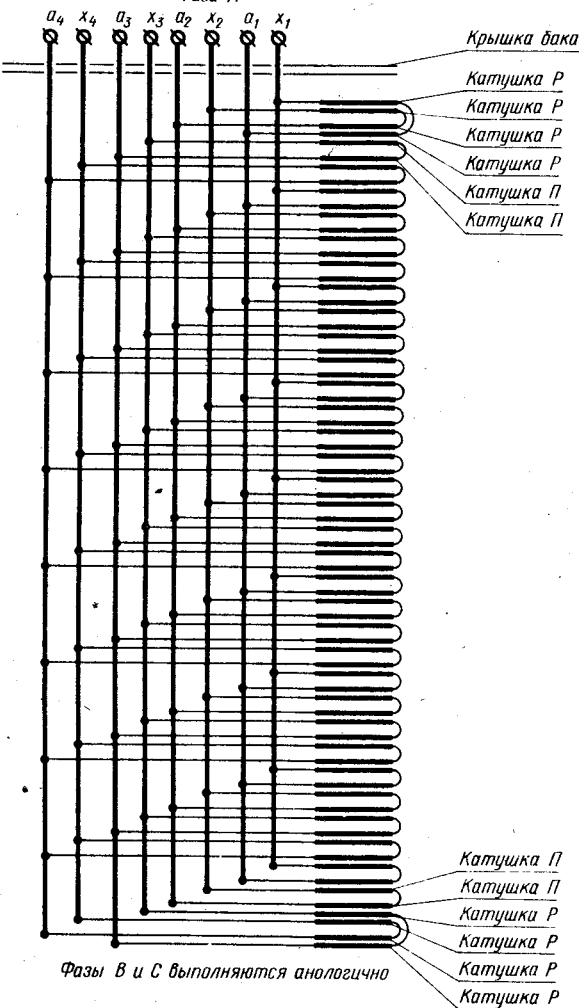


АБВГ ХХХХХХ 032 34

Изм № документа	Номер и дата	Взам. изм №	Изм № документа	Номер и дата

Обмотка НН  
Схема электрическая  
ссоединений

Лист	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

АБВГXXXXXX.005.34

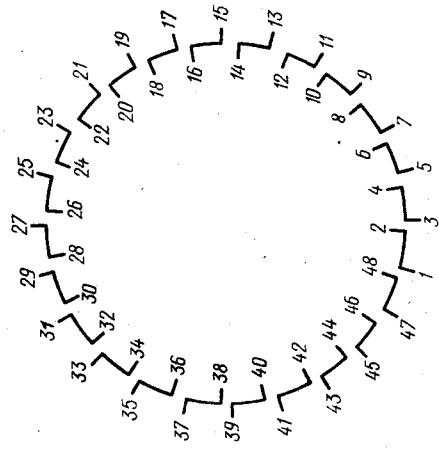

Условное обозначение катушечной группы


23

24

Обозначение	Порядок соединения выводов катушечных групп		Соединения с выводами кабелем
	направление движения в катушечных группах	направление движения в катушечных группах	
АБВГXXXXX.002 220/380 48 1-6	2	—	Для фазы I: 44-38; 37-31; 32-26; 25-19; 20-14; 13-7; 8-2. Для фазы II: 48-42; 41-35; 36-30; — 29-23; 24-18; 17-11; 12-6. Для фазы III: 4-46; 45-39; 40-34; 33-27; 28-22; 21-15; 16-10.
АБВГXXXXX.007 220/380 54 1-7	2/4	—	— 4-3-C1; 47-C2; 3-C3. Или же
АБВГXXXXX.015 500	2.2.2.3...	—	Для фазы I: 43-10; 44-38; 37-31; 32-26; 20-14; 13-7; 8-2; 25-1. Для фазы II: 47-23; 48-42; 41-35; 36-30; 24-18; 17-11; 12-6; 19-5. Для фазы III: 3-27; 4-46; 45-39; 40-34; 28-22; 21-15; 16-10; 33-9.
АБВГXXXXX.017 220/380 54 1-7	2/4	2	43-C1; 47-C2; 3-C3. Или же
АБВГXXXXX.026 500	2.2.2.3...	—	43-C1; 47-C2; 3-C3.


АБВГXXXXX.035.34		Статор Схема заземления	Лист 1 Лист 2
Код листа	№ листа		
Рисунок			
Прил.			
Г. Кондр.			
И. Кондр.			
Утв.			

## ПРИМЕР Б

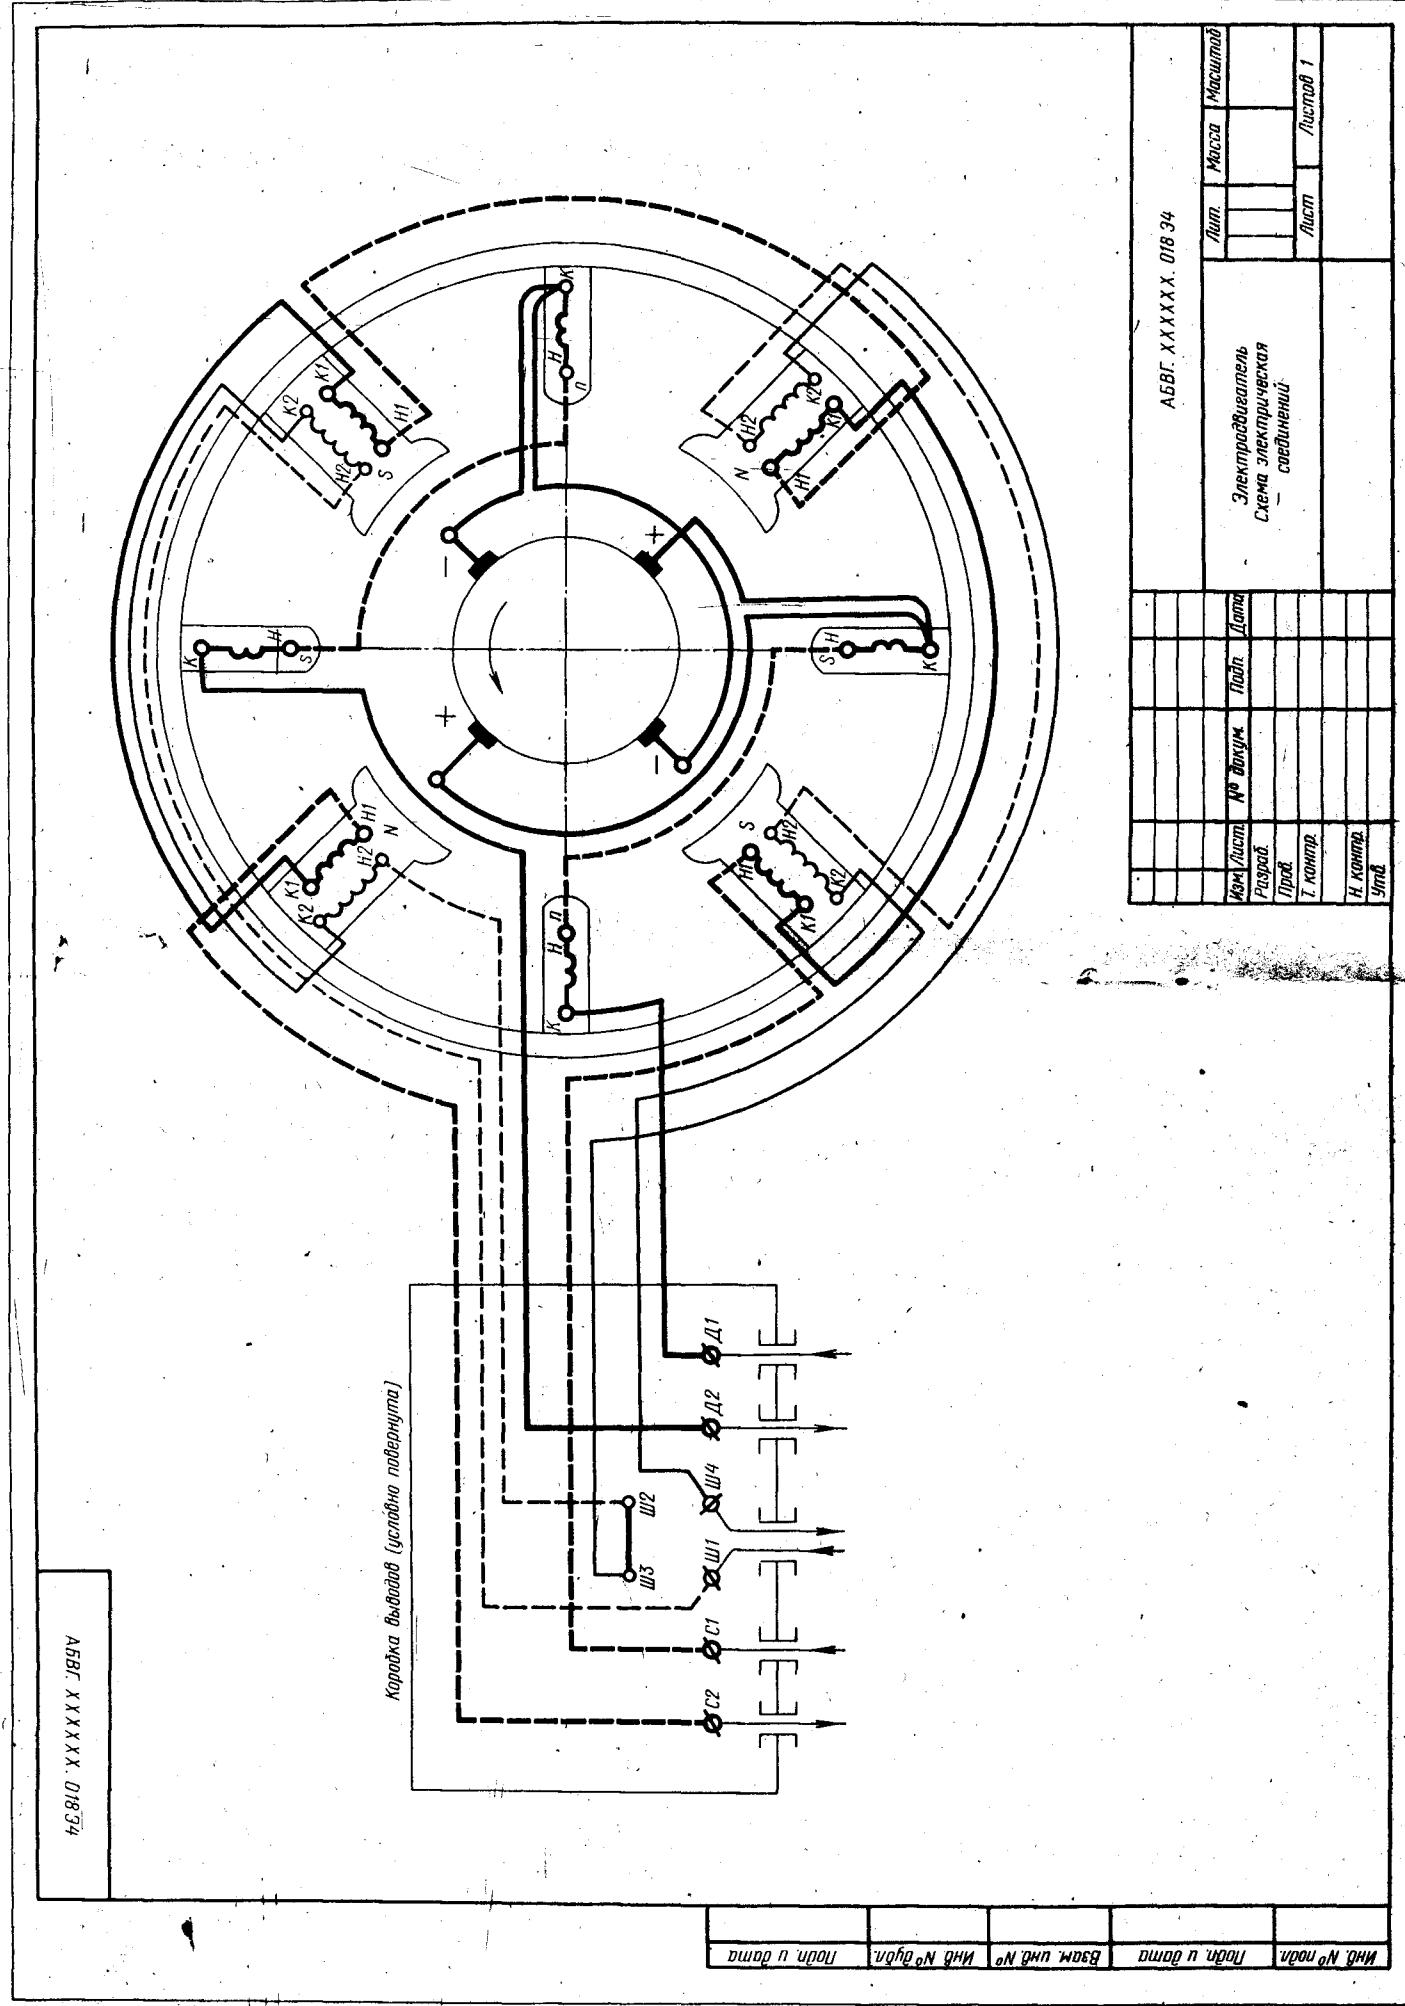

ПРИМЕР 6

ABB/XXXXX.X.037.34

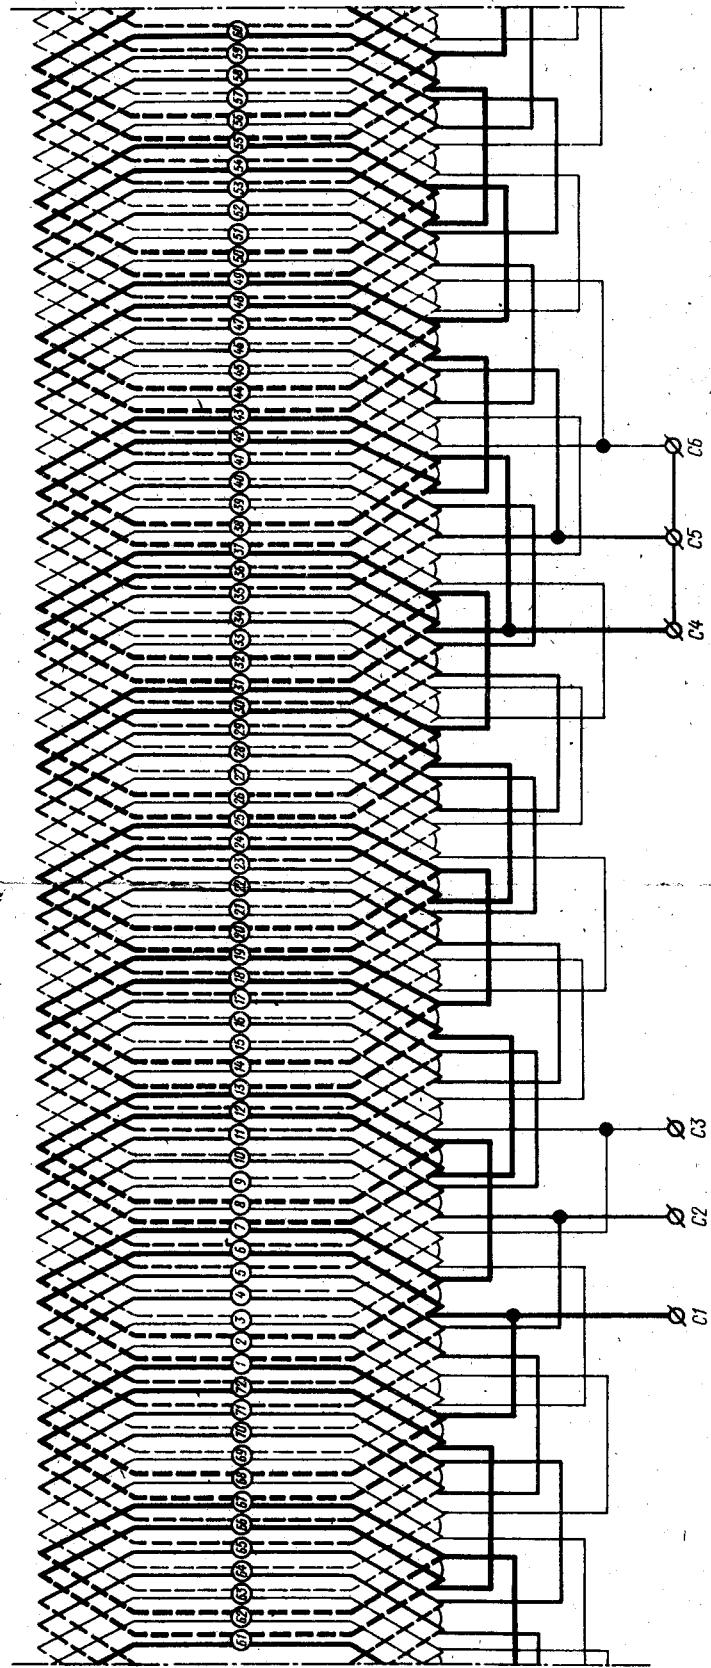

$2p=42$   
 $Z=72$   
 $m=3$   
 $y=1-6$   
 $q=2$   
36


число полюсов  
число пазов  
число поясов  
шаг по пазам  
число полюсов и фазы  
число параллельных ветвей  
число катушечных групп

АБВГ ХХХХХ. 037 34

Ном. докум.	№ документа	Подпись	Дата	Статор	Лит.	Масса	Масштаб
Рисунок				Схема электрическая			
Проф.				сварочный			
Г. констр.							
И. констр.							
Учеб.							
							Лист 1

ПРИМЕР-7

АБВГ. ХХХХХХ. 015 34

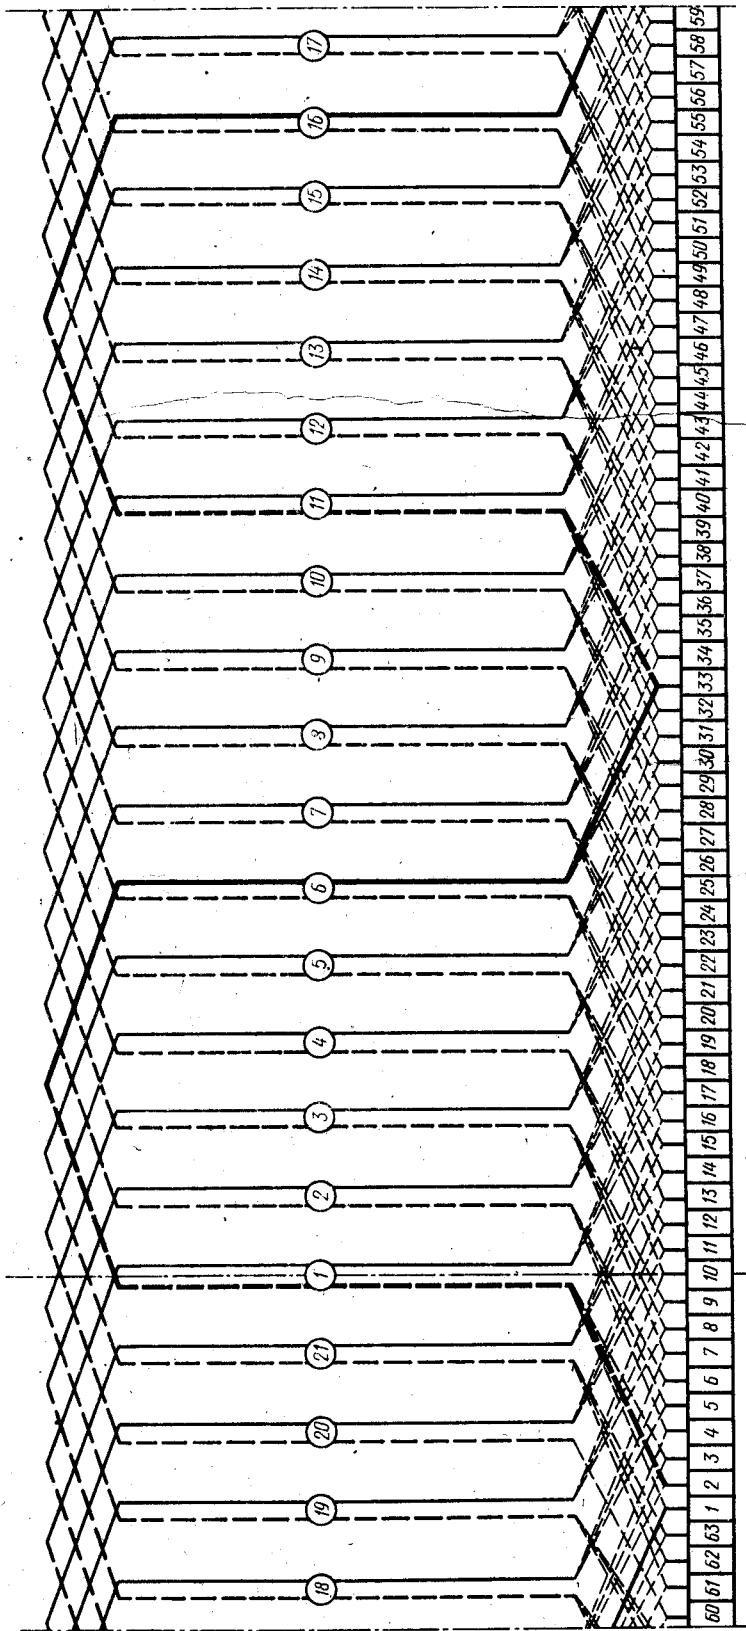


Средина паза 1 должна совпадать с серединой коллекторной пластины 10

число позиций	$Z = 2^I$
шаг по позам	$y = 1 - 6$
число потасов	$2P = 4$
число коллекторных пластин	$K = 63$
шаг по коллекции	$y_K = 1 - 32$

**ПРИМЕР 8**

АБВГ XXXXXX.02134

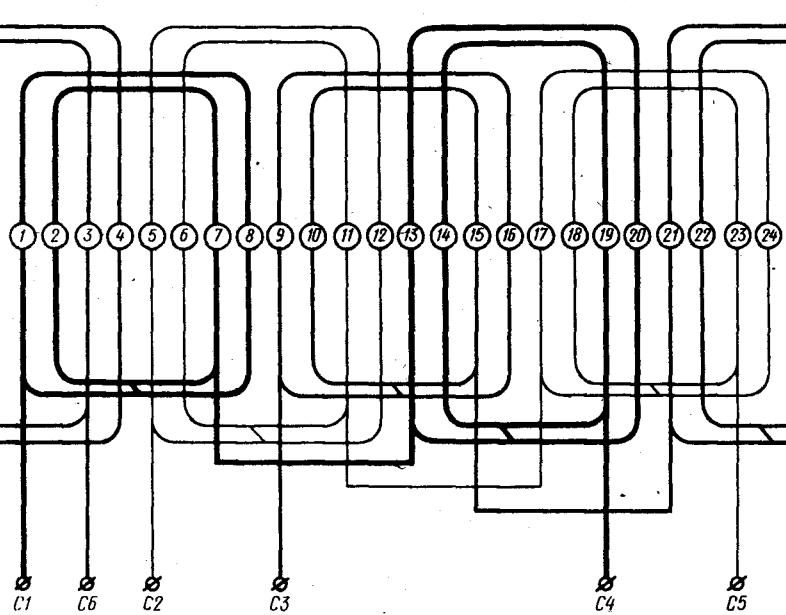

Число полюсов

$2p=4$

Число пазов

$Z=24$

Число фаз

$m=3$

Шаг по пазам

$y=1-8; 2-7 \text{ и тд}$

Число пазов на полюс и фазу

$q=2$

Инф. при подаче	Подпись и дата	Раздат. инф. №	Инф. № документа


АБВГ. XXXXXX. 021 34

Статор  
Схема электрическая  
соединений

Лист.	Масса	Масштаб
Лист 1		Листов 1

ПРИМЕР 9

АБВГ. ХХХХХХ. 025 34

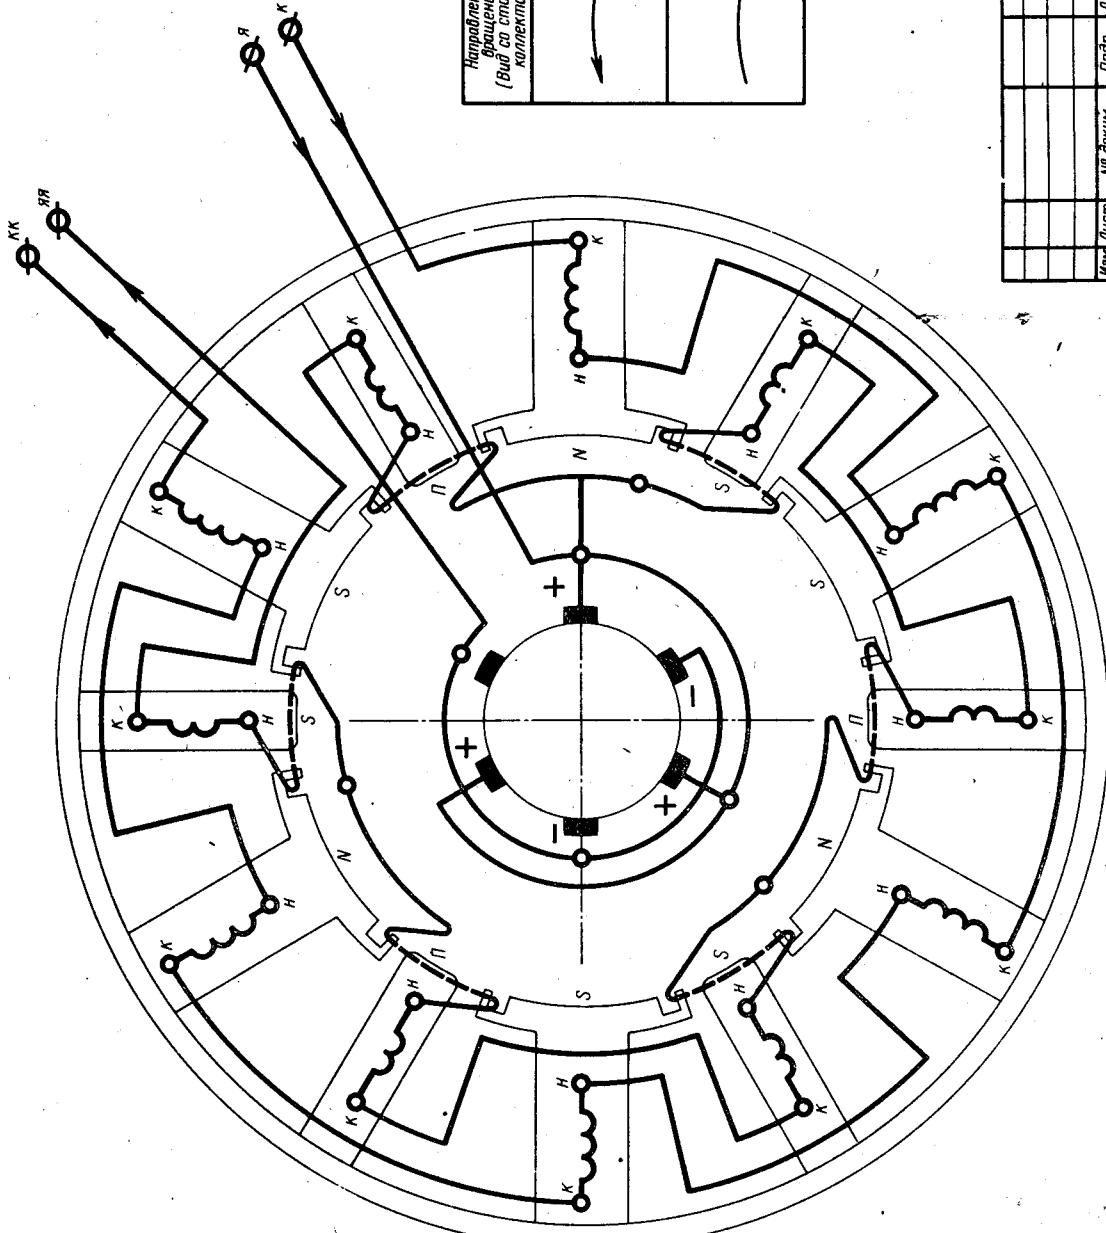


ABET XXXXX. 025 34

Ллекционный материал  
по электротехнической

100

ПРИМЕР 10

АБВГ ХХХХХХ. 016 34

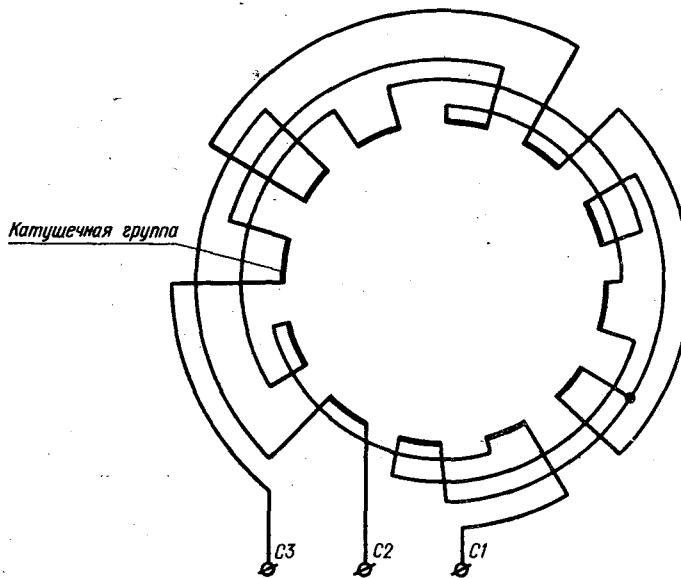

Число полюсов

$2p=4$

Число пазов

$z=24$

Число фаз

$m=3$

Шаг по пазам

$y=1-7$

Число пазов на полюс и фазу

$q=2$

Число катушечных групп

12

Наб. № подп.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

АБВГ. ХХХХХХ. 016 34


Изд. лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.			
Проб.			
Т. контр.			
И. контр.			
Утв.			

Статор  
Схема электрических  
соединений

Лит.	Масса	Масштаб
Лист		Листов 1

ПРИМЕР 11

АБВГ XXXXXX. 063 34

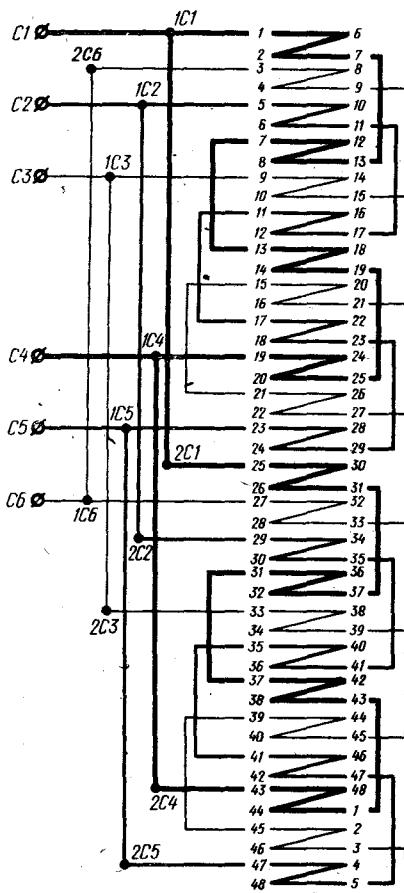

Слева расположены выводы из сторон катушек, лежащих на дне пазов.

Справа расположены выводы из сторон катушек, лежащих близи воздушного зазора.

Число полюсов 2р=8  
Число пазов z=48  
Число фаз m=3  
Шаг по пазам y=1-б  
Число пазов на полюс и фазу q=2  
Число параллельных ветвей 2  
Число катушечных групп 24

Изд № подп	Взам. изд. №	Инв. № щупов	Лист и дата


АБВГ XXXXXX. 063 34

Статор  
Схема электрическая  
связей

Лит.	Масса	Масштаб
Лист		
Лист	Листов 1	

ПРИМЕР 12

АБВГ ХХХХХХ. 012 34

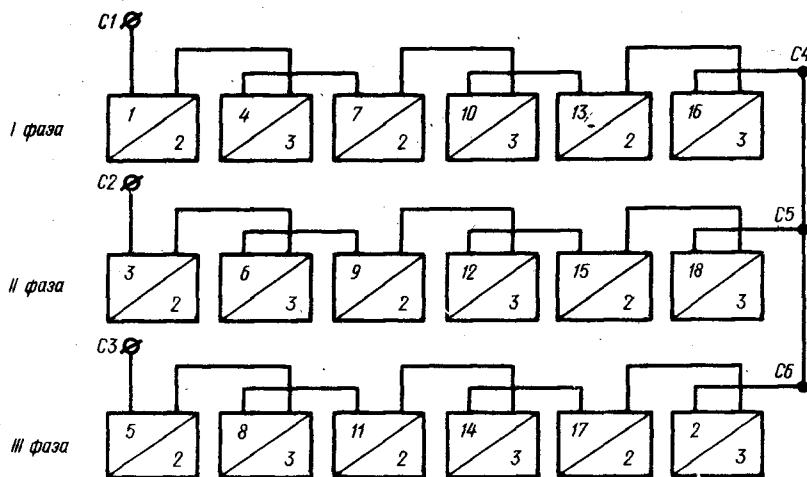

Изм.	Лист	№ документ	Взам. инв №	Инв № документ	Подп. и дата
Разраб.					
Проб.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утл.					

Число полюсов  $2p=6$   
 Число пазов  $Z=45$   
 Число фаз  $m=3$   
 Шаг по пазам  $y=1-6$   
 Число пазов на полюс и фазу  $q=2\frac{1}{2}$   
 Число катушечных групп  $18$


АБВГ ХХХХХХ. 012 34

Статар  
Схема электрическая  
связей

Лит.	Масса	Масштаб
Лист		Листов 1

ПРИМЕР 13

АБВГ ХХХХХХ. 043 37

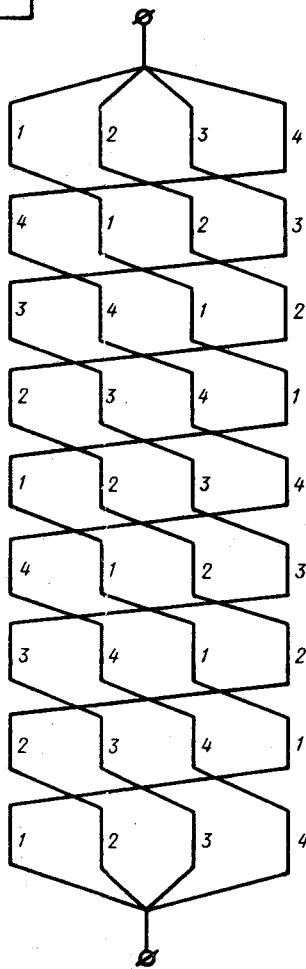

АБВГ ХХХХХХ. 043 37


Нр. в подп.	Номер и дата	Нр. в подп.	Номер и дата	Нр. в подп.	Номер и дата

Обмотка  
Схема электрическая  
расположения

Лит.	Масса	Масштаб
Лист.	Листов 1	

**ПРИМЕР 14**

АБВГ ХХХХХХ. 01137

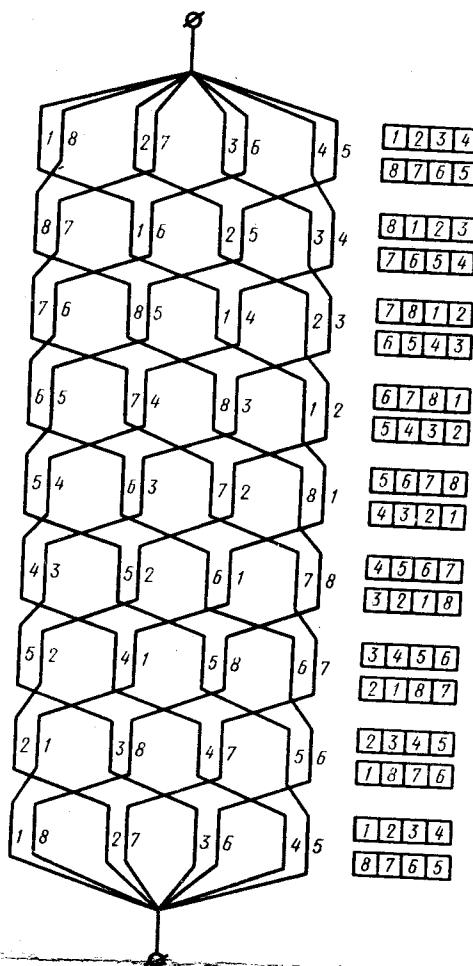

АБВГ. ХХХХХХ. 01137

Обмотка ВН  
Схема электрическая  
расположения

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проф.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	